



# 車両状態表

|        |   |        |           |        |          |       |              |                |    |
|--------|---|--------|-----------|--------|----------|-------|--------------|----------------|----|
| 管理NO.  | K-32036   | リサイクル  | 8830円     | 保証書    | 有り(印有り)  | 取説    |              | 記録簿            |    |
| 車名     | キャンター   |        |           | 形状     | 低温冷凍車 高床 |       |              |                |    |
| 上物     | 【冷】令和2年4月 菱重 TDJS30DC(R404A) -30℃設定 エバハウス<br>【箱】令和4年4月 日本フルハーフ スライドサイドドア リア観音 ラッシング2段 床ステンレス(現アルミスノコ敷)<br>中間仕切り板 カーテン 断熱:サイド、リア75mm 他は全て100mm |        |           |        |          |       |              |                |    |
| 初年度    | 令和2年4月  | 型式     | 2RG-FBA20 |        |          | 車体番号  | FBA20-582647 |                |    |
| 乗員     | 3   | 積載     | 1900kg    | 馬力     | 130ps    | ICターボ | 有            | 燃料             | 軽油 |
| 走行距離   | 15,534km  | タコ有無   | 無         | タコ年式   |          | 車検    | 抹消           | 車検期限           |    |
| 車体色    | 白   | カラーNO. |           | 色替/元色  | 白        | シフト   | デュオニック       |                |    |
| ブレーキ   | バキューム   | 原動機    | 4P10      | 排気量    | 2990cc   | 車暦    | 事業用          | AC             | 有  |
| PS     | 有   | PW     | 有         | エアバッグ  | 有        | ABS   | 有            | 電格ミラー          | 左  |
| その他装備  | DPF LDWS ESP アクティブブレーキアシスト(AMB) ヒルスタートアシスト ETC カラーバックカメラ<br>スペアキー キーレス Bluetooth付ラジオ キセノンライト 電動パーキングブレーキ                                      |        |           |        |          |       |              |                |    |
| 外寸(長さ) | 5170mm  |        | 外寸(幅)     | 1920mm |          |       | 外寸(高さ)       | 2870mm         |    |
| 内寸(長さ) | 3230mm  |        | 内寸(幅)     | 1710mm |          |       | 内寸(高さ)       | 1730mm         |    |
| エンジン状態 | 良好  |        | ミッション、デフ  | 良好     |          |       | フレーム         | 良好 フレーム延長約30cm |    |
| 状態     | ・箱内所々傷、凹み ・看板日焼け跡<br>・外気温+20℃ スタート+17℃→1h-9℃→2h-17℃→6h-29℃確認  |        |           |        |          |       |              |                |    |

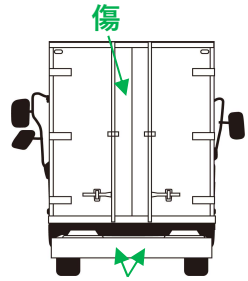


カバー欠

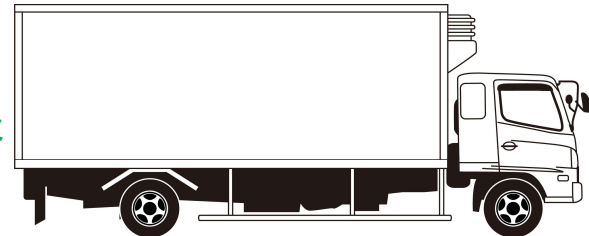

傷


凹み

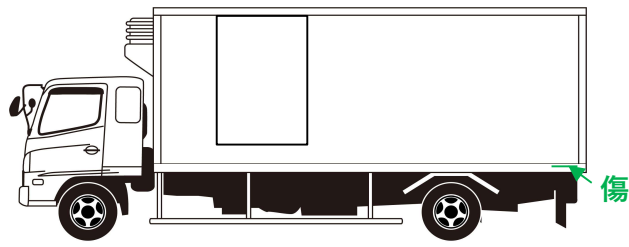

傷

## タイヤ状態

ノーマル



|      |           |
|------|-----------|
| 工具   | ジャッキ      |
| フロント | 195/85R15 |
| リア   | 〃         |

## キャブ内部

|       |    |
|-------|----|
| 汚れ    | 中  |
| シート破れ | 無し |
| クロス貼り |    |

## フロントガラス

|    |
|----|
| 良好 |
|----|

各種ローン、リースも承っております。  
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ